
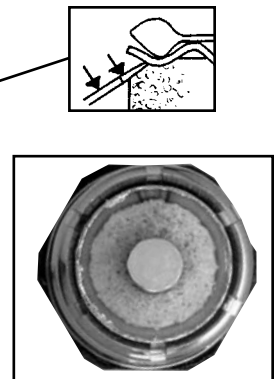
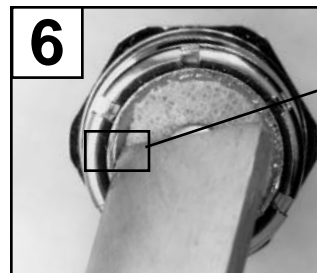
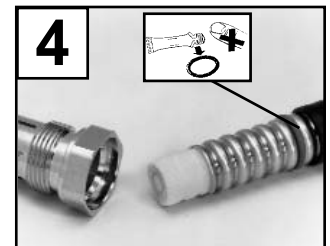
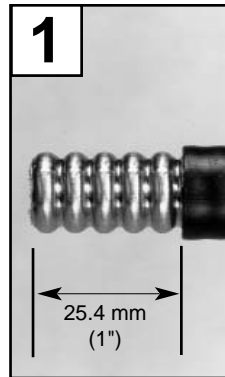




Connector Attachment for HELIAX® LDF4-50A Coaxial Cable

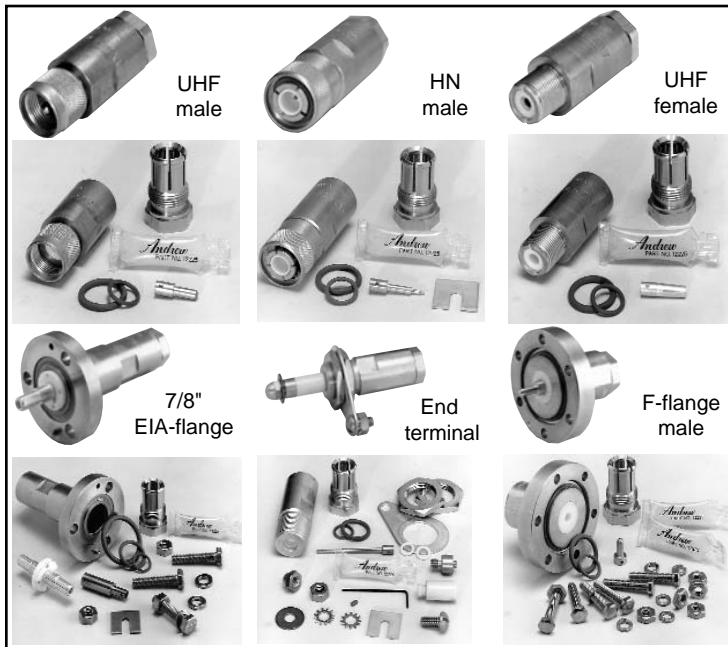

Remove foam and adhesive.
Retirar el material de espuma y el adhesivo.
Enlevez la mousse et l'adhésif.
Verschäumung und Klebeband entfernen.

Compress foam.
Comprimir el material de espuma.
Comprimez la mousse.
Verschäumung zusammendrücken.
Comprima a espuma.
Comprimere la schiuma.

壓緊泡沫塑料

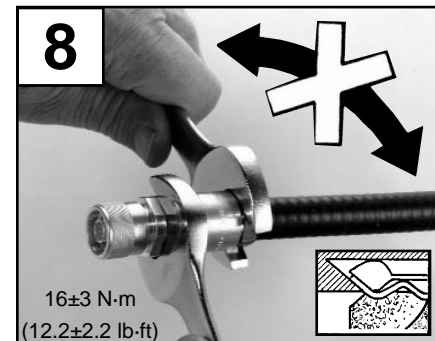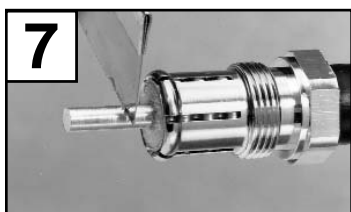

16±3 N-m
(12.2±2.2 lb-ft)


Flare outer conductor, examine flare, remove debris
Acampanar el conductor externo, examinar la forma de campana y retirar los restos

Evasez le conducteur extérieur, examinez l'évasement et enlevez les débris


Außenleiter aufweiten, Öffnung prüfen und Metallspäne entfernen.

Flangear o conductor externo, examinar o flangeamento e remover os detritos.

Svasare il conduttore esterno, verificare la svasatura, eliminare i detriti
擴張外導體，檢查擴張表面，去除殘骸

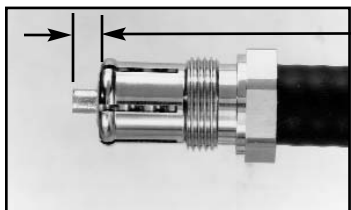

 HN, End terminal: 5 mm (7/32")
UHF: 8 mm (5/16")
7/8" EIA-flange: 10 mm (3/8")
F-flange: 11 mm (7/16")





9

Solder pin, cut off excess solder, and add O-ring and grease.

Soldar la clavija, recortar el exceso de material para soldar, añadir la junta tórica y la grasa.


Soudez la broche, coupez l'excès de soudure, ajoutez un joint torique et graissez.

Stift löten, überschüssiges Lötmetall entfernen, O-Ring vor Montage einfetten.

Solde o pino corte o excesso de estanho. Acrescente o anel em O ring e aplique graxa.

Saldare il perno, tagliare la saldatura in eccesso. Aggiungere l'O-ring e il grasso

焊接銷針，切除多余的焊錫，加O型圈和油脂

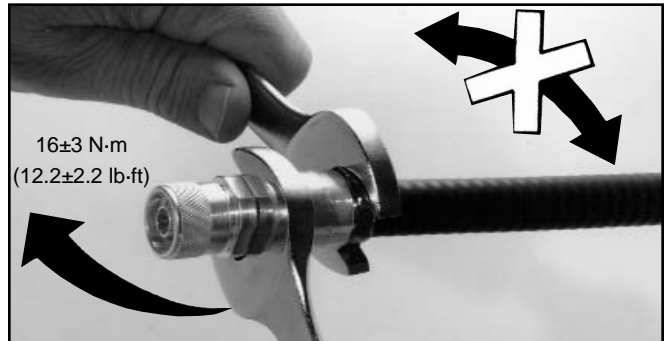


10

16±3 N-m
(12.2±2.2 lb-ft)


Reassemble connector.
Réassemblez le connecteur.
Reinstale o conector.
重新裝配接頭

Montar nuevamente el conector.
Steckverbindung wieder zusammenbauen.
Rimontare il connettore.

F-Flange Male:

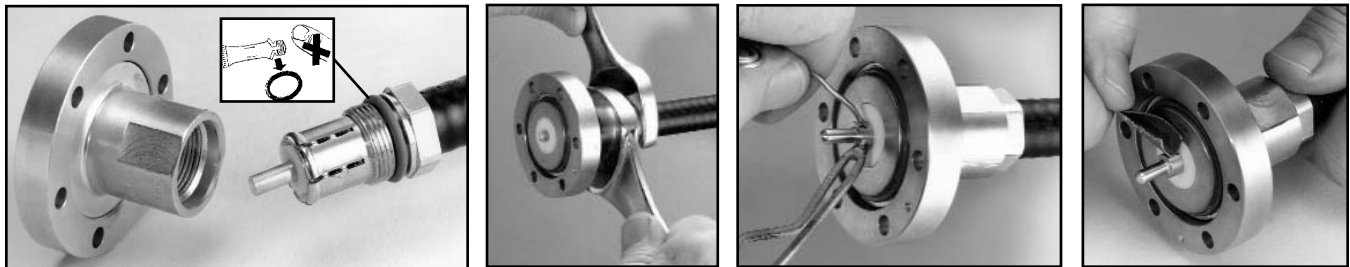

End Terminal:

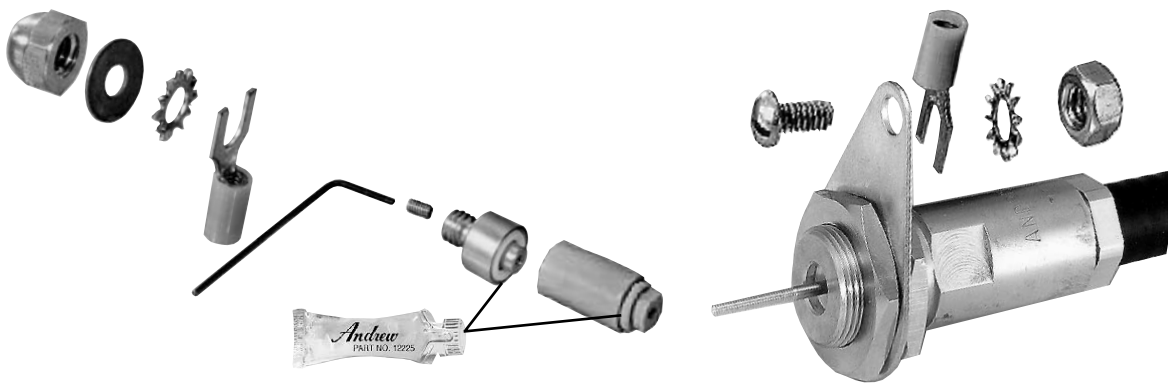

Notice: Andrew disclaims any liability or responsibility for the results of improper or unsafe installation, inspection, maintenance, or removal practices.

Aviso: Andrews no acepta ninguna obligación ni responsabilidad como resultado de prácticas incorrectas o peligrosas de instalación, inspección, mantenimiento o retiro.

Avis: Andrew décline toute responsabilité pour les conséquences de procédures d'installation, d'inspection, d'entretien ou de retrait incorrectes ou dangereuses.

Hinweis: Andrew lehnt jede Haftung oder Verantwortung für Schäden ab, die aufgrund unsachgemäßer Installation, Überprüfung, Wartung oder Demontage auftreten.

Atenção: A Andrew abdica do direito de toda responsabilidade pelos resultados de práticas inadequadas e sem segurança de instalação, inspeção, manutenção ou remoção.

Avvertenza: Andrew declina eventuali responsabilità derivanti dall'esecuzione di procedure di installazione, ispezione, manutenzione e smontaggio improprie o poco sicure.

注意 Andrew 公司申明對於不恰當或不安全的安裝、檢驗、維修或拆卸操作所導致的後果不負責任 何義務和責任



This product may be covered by one or more of the following patents, or other patents pending.
United States 5,154,636; 5,137,470; 5,354,217; 5,344,051; 5,435,745; 5,595,502; 5,795,188; 6,109,964
Switzerland, Spain, France, United Kingdom 0 495 467; Germany P692 13 034.9; p692 14 199.5; Italy 70.732-BE/96; 71.436-BE/96; Australia 668,812; 722,407

Andrew Corporation
10500 West 153rd Street
Orland Park, IL U.S.A. 60462

Telephone: 708/349-3300
FAX (U.S.A.): 1-800/349-5444
Internet: <http://www.andrew.com>

Customer Service, 24 hours: U.S.A. • Canada • Mexico: 1-800/255-1479
U.K.: 0800 250055
Other Europe: +44 592 782 612

Printed in U.S.A. 2/05
Copyright © 2005 by Andrew Corporation